

MITJAVILA

INTRUCCIONES DE MONTAJE MEDIO COFRE 95

Adjuntar vuestra
factura con la
correspondiente
ficha



2 personas

Preparación del montaje

Herramientas necesarias



IMPORTANTE



IMPORTANTE, no abrir nunca el toldo antes de la fijación completa. Su seguridad depende de ello.





¡ Antes de empezar la instalación comprobar que la pared esté bien plana. En el caso de una pared hueca o abombada hacer una cuña para poder alinearla correctamente !




COLOCACIÓN EN PARED

1 Marcaje

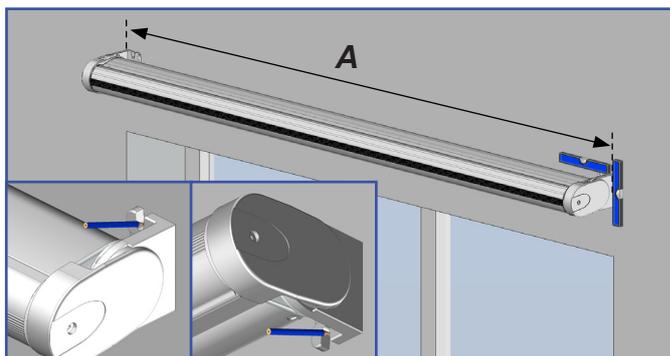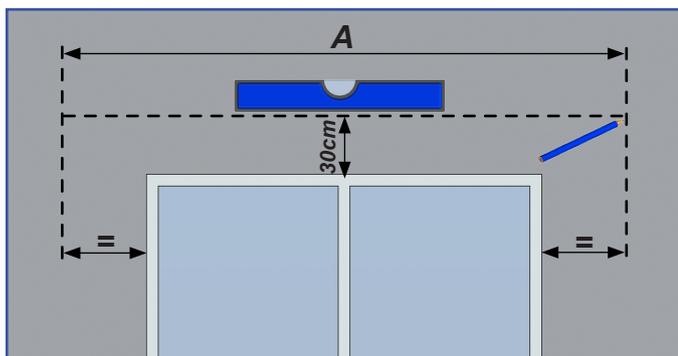


2 Perforación de las fijaciones. Taco químico Ø8mm

A Taladrar.

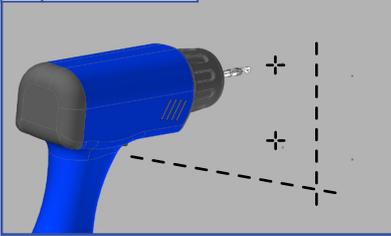


B Colocación del taco químico.

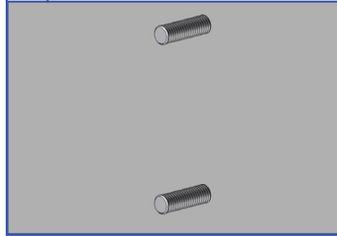


25mm

Atención: Para la colocación del taco químico Ø8mm, referirse a las instrucciones incluidas en el kit.


3 Colocación del toldo.

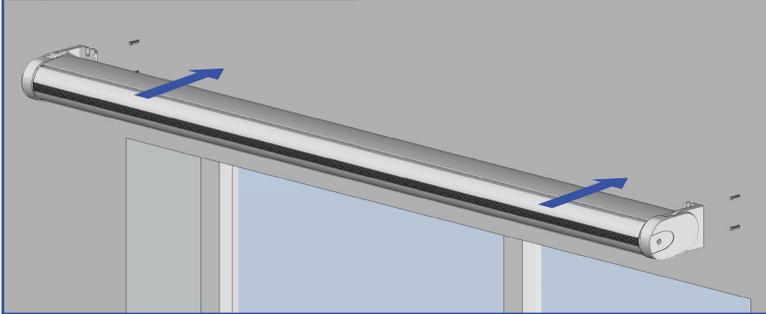

4 Posición.

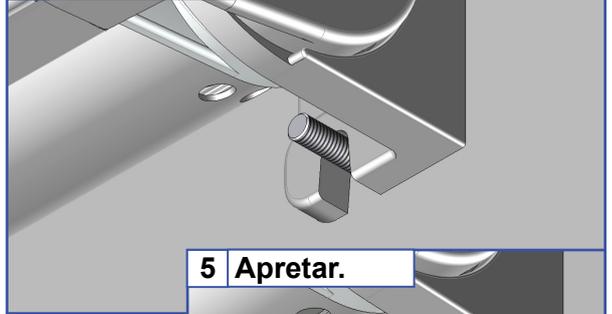


5 Apretar.

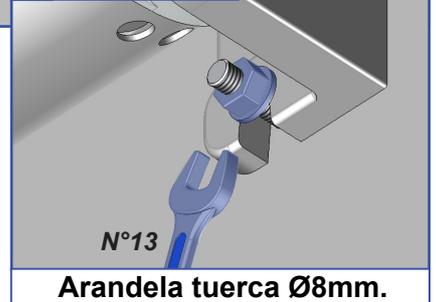


Arandela tuerca Ø8mm.

6 Posición.

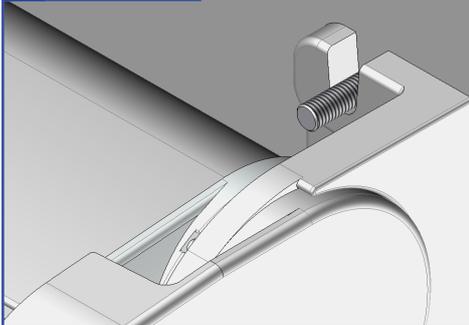

7 Apretar.

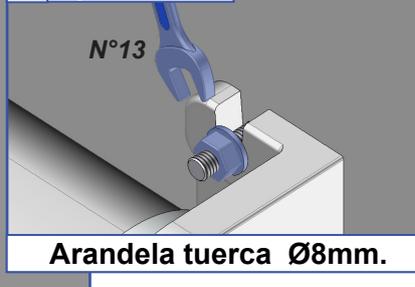


Arandela tuerca Ø8mm.

MODIFICACIÓN DEL TOLDO PARA COLOCACIÓN A TECHO


El COFRE 95 está montado en fábrica en posición de fijación a fachada. Para la realización de la colocación del toldo en fijación a techo, realizar las operaciones más abajo en ambos lados del toldo.

1 Poner el toldo en dos caballetes.

2 Desmontar las tapas

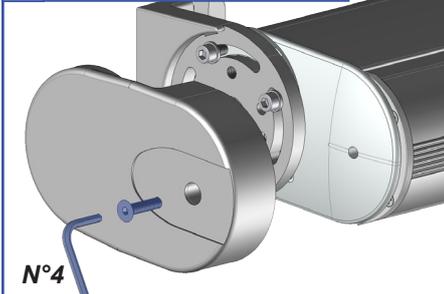


3 Desmontar los tornillos y arandelas

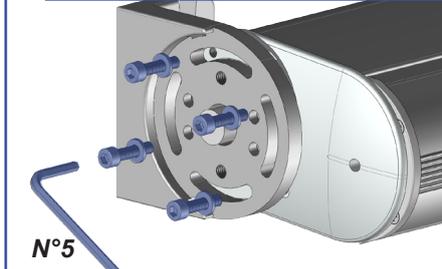


4 Cambiar la posición




5 Montar los tornillos y arandelas

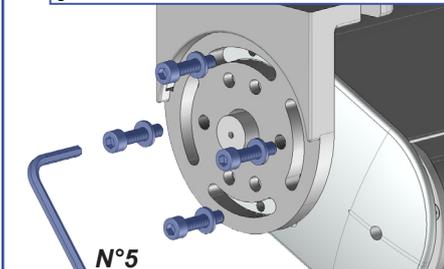

6 Montar las tapas

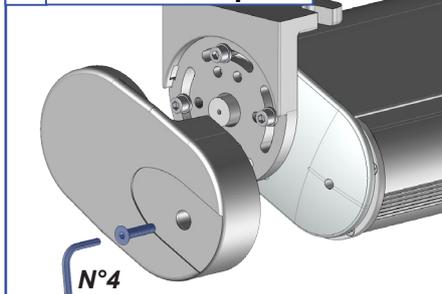

Inclinación de 0° hasta 90°

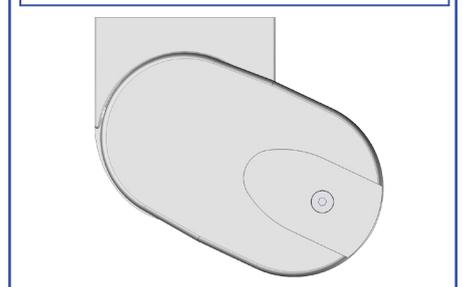

COLOCACIÓN A TECHO : Realizar las mismas operaciones de **1** hasta **7**

MOTORIZACIÓN

- Después de completar la instalación de su TOLDO, completado el cableado del motor en función de la opción elegida :
 - OPCIÓN INTERRUPTOR : Consulte las instrucciones Párrafo MOTORIZACIÓN - INTERRUPTOR.
 - OPCIÓN MANDO A DISTANCIA : Consulte las instrucciones Párrafo MOTORIZACIÓN - MANDO A DISTANCIA.
 - OPCIÓN MANDO A DISTANCIA + VIENTO/SOL : Consulte las instrucciones suministradas directamente en el automatismo.



Atención: La instalación debe estar conforme con la NFC-15-100. Para su seguridad, antes de toda operación de instalación y de conexión asegúrese que la corriente está cortada.

INTERRUPTOR

MATERIAL NECESARIO


- ▶ Caja de conexión impermeable (IP54)
- ▶ Regleta
- ▶ Cable (A) 3G 1.5mm² (azul, rojo, verde/amarillo)
- ▶ Cable (B) 3G 1.5mm² (azul, rojo, verde/amarillo)

Material no incluido

A Conectar los hilos en el interior de la caja de conexión impermeable.

B Cerrar la caja de conexión impermeable.

C Restablecer la alimentación y proceder a una prueba. .

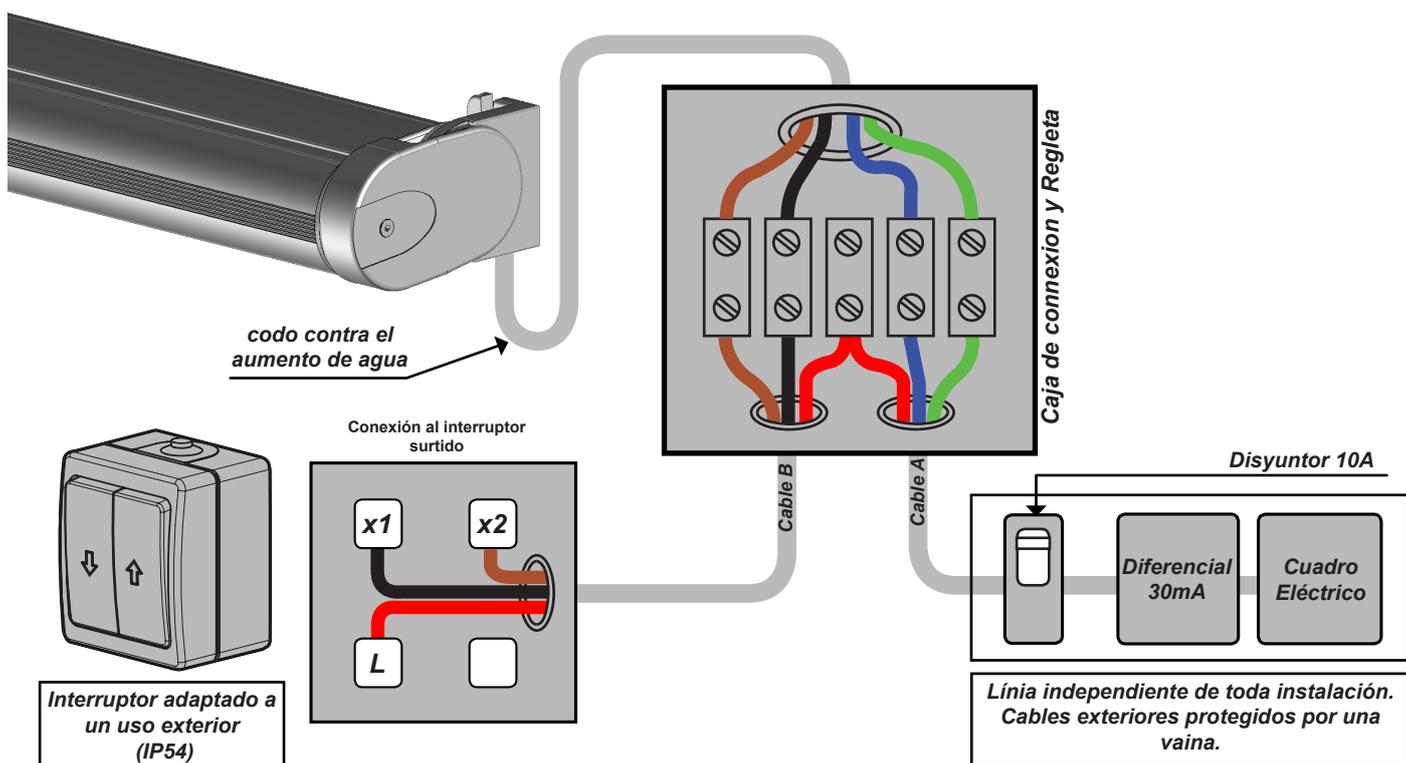


MOTORIZACIÓN CON MANDO A DISTANCIA

Antes de toda instalación, determinar con relación al emplazamiento de su toldo :

- El lugar de fijación de su automatismo, este lugar debe permitir al automatismo captar las señales con el fin de asegurar un máximo de sensibilidad del encargo.
- La fijación del caja electrónica debe ser vertical y al amparo de las inclemencias.

Fijación de la caja : 4 tornillo Ø2.5mm.

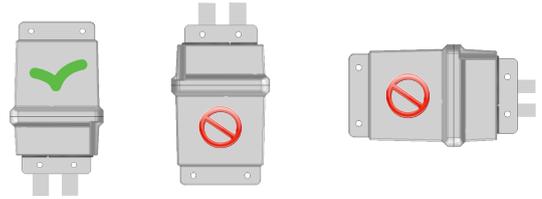

La caja debe situarse verticalmente y protegida de las inclemencias del tiempo. Jamás abrir las cajas electrónicas (anulación de la garantía)

MATERIAL NECESARIO


- ▶ Dos cajas de conexión impermeable (IP54)
- ▶ Regleta
- ▶ Cable (A) 3G 1.5mm² (azul, rojo, verde/amarillo)
- ▶ Cable (B) 3G 1.5mm²(azul, rojo, verde/amarillo)

Material no incluido.

A Conectar los hilos en el interior de la caja de conexión impermeable.


B Cerrar la caja de conexión impermeable.

C Restablecer la alimentación y proceder a una prueba.

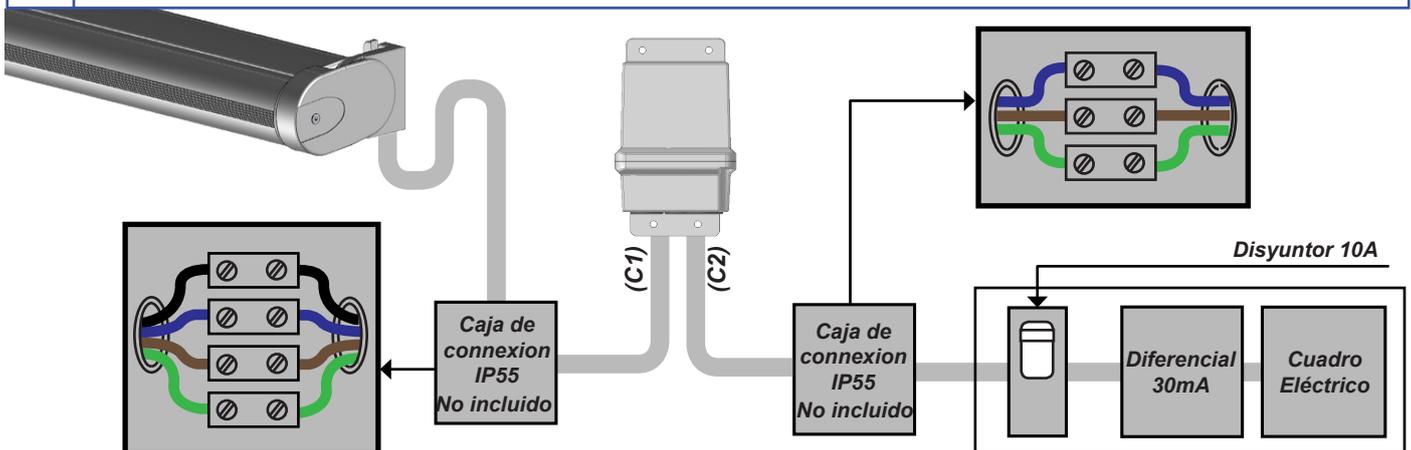

PROGRAMACIÓN :

- A - Retirar la lengüeta plástica, para accionar la pila del mando a distancia.
 - B - Conectar la caja electronica , que emitirá 2 bips consecutivos.
 - C - Apretar el botón sel, y la caja emitirá 3 bips consecutivos.
 - D - Mantenga apretado el botón descendente, para un motor a la derecha o apretar botón ascendente, para motor a la izquierda, soltar el botón.
- la caja emitirá 4 bips, confirmando la programación.

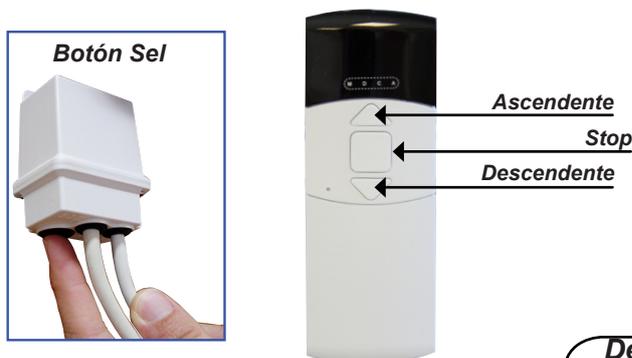

Borrar memoria

- Realizar únicamente si usted encuentra problemas de programación.
- Dejar apretado sobre el botón «SEL», hasta tiene que oír un bip continuo.
 - Soltar el botón SEL, la caja hace 5 bips consecutivos para confirmar el borrado total de la memoria.
 - Repetir luego la programación.

Declaración de conformidad.

Declara que el producto:
Central electrónica Kit Automatismo a control remoto con las directrices.
99/5/EC-73/EC-89/336/EC



AJUSTES



Los ajustes de la final de carrera del motor, de los codos de brazos, de la barra de carga y la inclinación son establecido previamente en la fábrica.
En el instalación modificar unicamente la inclinasion de los brazos.




A Ajustar la inclinación de los brazos.


1 Abrir el toldo.




2 Desmontar las tapas.

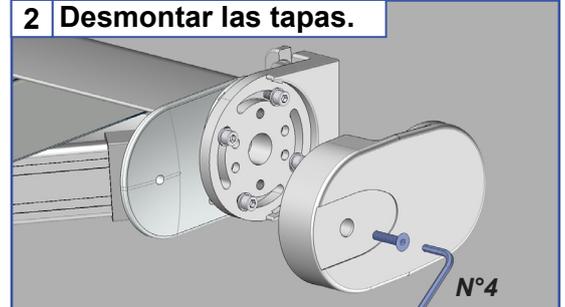

3 Desmontar los tornillos.

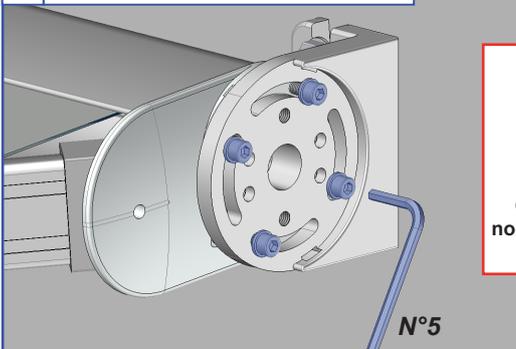

4 Ajustar la inclinación con la mano


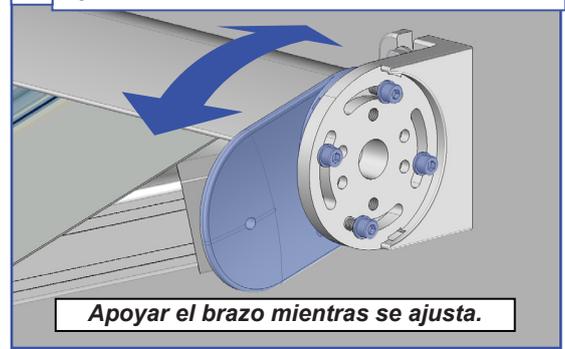


5 Colocar los tornillos y las tapas.

Todas los operaciones se debe realizar de los dos lados

B Regulación de final de carrera del motor.

Para lograr los ajustes del motor, marque su ubicación (a la derecha o a la izquierda). La régulation de final de carrera del moter que hacer con motor con corriente. La lona se abrir o se de 2 cm cuando gire la llave.

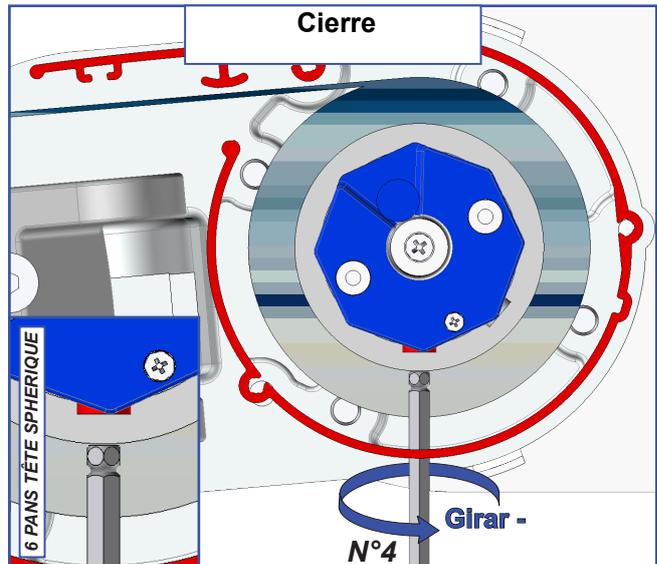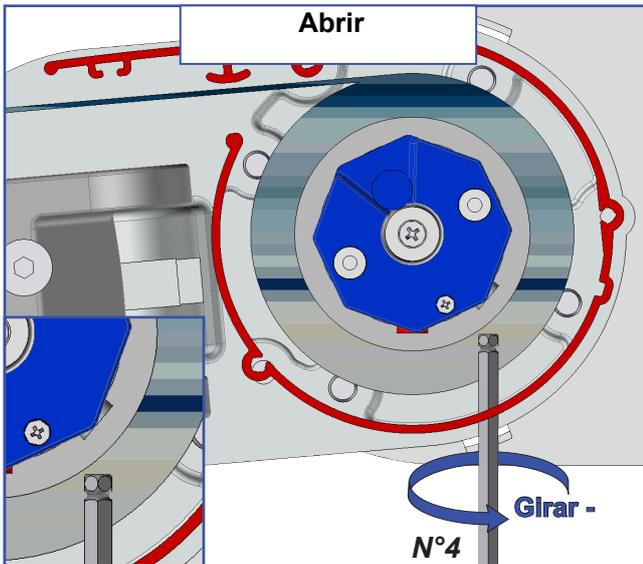

fin de carrera : Girar el tornillo el «+» para mas efectuar el arreglo deseado (abrir o cerrar), Girar el «-» por menos cierre o apertura. Realizar una prueba. Cuidado el motor entrar en la protección térmica después de 2 apertura y 1 montada sucesiva.

INFORMACIÓN CONSUMIDOR.

Consejos de mantenimiento de su toldo

Un toldo de este tipo está sometido a limitaciones: humedad, aire salino, limitación de peso, viento...

Nuestras recomendaciones son :

- ▶ **De verificar** la presión de los tornillos después de la instalación, regularmente: a principio y a fin de temporada.
- ▶ **No dejar jamás** la lona mojada enrollada. Secar lo máximo posible.
- ▶ **Limpiar** la lona y el armazón a principio y a fin de temporada.
Atención de no utilizar un producto detergente.

▶ **A saber :**

La inclinación y las regulaciones de final de carrera (para los toldos con maniobras eléctricas).
Són susceptibles de ser modificados por el usuario que sigue las indicaciones de regulación.

Una ligera flexión de la barra de carga puede producirse (4 o 5cm). Es atada a los brazos y puede provocar una bolsa a nivel de la lona.

Una diferencia ligera de baño de fibras idénticas puede ser observada entre dos toldos, en el caso no simultáneo de compras.

Pueden aparecer pliegues o efectos jaspeados, pero no disminuyen en nada la calidad y la eficacia del toldo.

Las ondulaciones o pliegues pueden aparecer en la lona. Son debidos a los espesores provocado por los dobladillos y las costuras que provocan tensiones sobre el tubo de enrollado.

Utilice la maniobra de seguridad sólo en caso de fallo de alimentación para cerrar el toldo . El uso de la maniobra de seguridad, fuera de estas condiciones desprogramará la regulación de final de carrera del motor.

Problemas

Causas

Soluciones

Mi toldo se descuelga de la pared.	Tornillería no adaptada a la composición de la pared.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Verificar la buena colocación de los soportes (seguir las indicaciones de montaje). ▶ En caso de fijación con un sellado químico, remitirse a la reseña del fabricante.
Mi toldo no está a nivel.		<ul style="list-style-type: none"> ▶ Verificar el buen nivel de los soportes de fijación. Rehacer la postura a nivel. ▶ Verificar el nivel de la barra de carga. Rectificar la inclinación de los brazos. (Regulación párrafo A).
La barra de carga no se cierra sobre toda la longitud.	Alargamiento de la lona después de varias utilizaciones.	▶ Regular los finales de carrera del motor (Regulación párrafo B).
La barra de carga no se cierra de un lado del toldo.	Le moteur se met en protection thermique après 2 descentes et 1 montée successives.	▶ Proceder al calado de la lona con la ayuda de la cala plástica surtida. (Regulación Párrafo C).
La maniobra eléctrica no funciona.	El motor se pone en protección térmica después de 2 bajadas y 2 subidas sucesivas.	▶ Esperar el fin de protección (20 minutos).
La maniobra eléctrica no funciona.	Problemas de conexión.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Verificar la conexión del motor. ▶ Verificar el funcionamiento del motor directamente conectándolo a la red eléctrica (azul negro o azul marrón).

No desplegar el toldo en caso de:




Viento



Lluvia



Neve

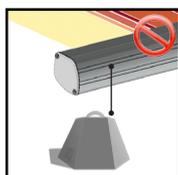

No suspender nada



EN13561 tabla ZA.1
TOLDO exterior
Resistencia a viento

CLAS tecnica 1

Dimensiones concernientes.
todas las dimensiones.

Garantía comercial

► Durée

La duración de la garantía (mecanismo y tratamiento) están garantizados por un periodo de 5 años o 2 años, dependiendo de la operación. El motor y toda la automatización están garantizados por 2 años. Más allá del periodo de garantía, estas piezas tienen un precio.

El periodo de garantía comienza a partir de la fecha de compra del producto (fecha mencionada en la comprobante de compra - ticket de caja o factura).

No hay extensión en la aplicación de la garantía

La garantía se aplica sólo con la presentación del comprobante de compra.

► Modalidad de aplicación de la garantía.

La garantía cubre todo problema encontrado en la utilización del producto para todo acontecimiento previstos y no excluidos por la garantía comercial y esto en la medida de la duración de la garantía.

Para estar amparado dentro de la garantía, el producto debe haber estado instalado conforme a la normativa y no haber sido objeto de ninguna utilización anormal tal como:

- Mantenimiento insuficiente o no conforme a las recomendaciones adjuntas de "Limpieza y mantenimiento"
- Utilización de productos de limpieza corrosivos o abrasivos.
- Golpe, rotura o mal uso.
- Daños causados por cuerpos extraños (arena, virutas, piedras...).
- Daños causados por una conexión a una línea eléctrica no conforme.

Al tratarse de una lista no muy exhaustiva, para conocer las causas que se aplican y las que quedan excluidas de la garantía, remítase al cuadro adjunto situado al final de esta "Garantía comercial".

La garantía está limitada a la reparación o sustitución de las piezas que sean defectuosas o que provocan un mal funcionamiento del dispositivo, por otras piezas idénticas.

La garantía en ningún caso cubre los costes de desplazamiento, ni los daños directos o indirectos. Ni tampoco es compatible con los gastos de desmontaje e instalación del producto descrito en la reclamación de garantía, excepto en el contexto de la aplicación de la garantía legal de los defectos ocultos.

Incidentes susceptibles de inicio de garantía

Defectos constatados	Tipo de incidente	Comentarios
General	- Piezas o tela defectuosa.	
	- Motor defectuoso.....	Caso en el que el mal funcionamiento proviene de un defecto de fabricación.
	- Automatismo defectuoso.....	Mando a distancia, receptor del automatismo, sensor de viento, sensor de sol
	- Defectos de material.....	Errores, falta de material, grietas, fisuras, deformaciones.
	- Defectos de acabados.....	Defectos de pintura o colores. Golpes o arañazos.





Expedición piezas de recambio:

- 72 horas para los motores y los automatismos, después de la recepción en nuestros locales.
- 72 horas para otras piezas de recambio (sin contar el armazón del toldo ni la lona).
- Las reexpediciones corren a cargo de MITJAVILA
- Los productos serán expedidos a cargo del cliente y se le re-enviarán de forma gratuita.

Causas de exclusión de la garantía

Defectos constatados	Tipo de incidente	Comentarios
General	- Componentes defectuosos.....	A causa de una instalación o utilización inadecuada
	- Productos de saldo u ofertas.	
	- Desgaste normal por utilización.....	Suciedad o factores de degradación producidos por la contaminación.
	- Todo litigio por golpe.....	Arañazos, piezas faltantes, manchas, roturas, etc. producidas por la adquisición del producto sin su embalaje original
	- Degradación.....	Vinculados a la negligencia, vandalismo, caída de objetos, algún tipo de quemaduras, viento violento, limpieza de la lona con un producto inadecuado
	- Producto modificado.....	Adición o reposición de otras piezas no suministradas/ vendidas por MITJAVILA.
	- Producto modificado.	
	- Productos estocados en condiciones de humedad.	
Tela	- El fenómeno de los pliegues de relieve, desgarros o agujeros inherentes a la textura de la fibra.	
Ajustes	- Ajustes de fin de carrera, brazo, tela e inclinación o cualquier otro reglaje.	

DESPIECE

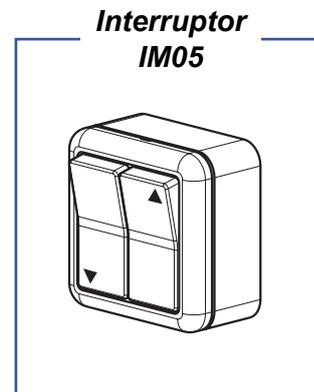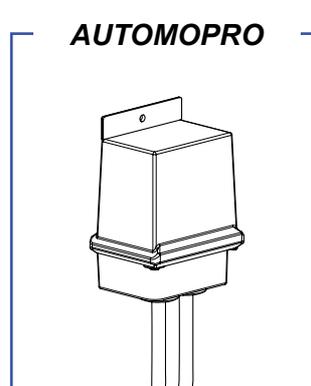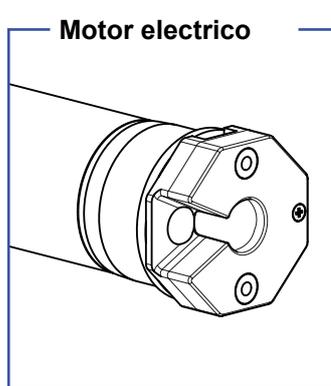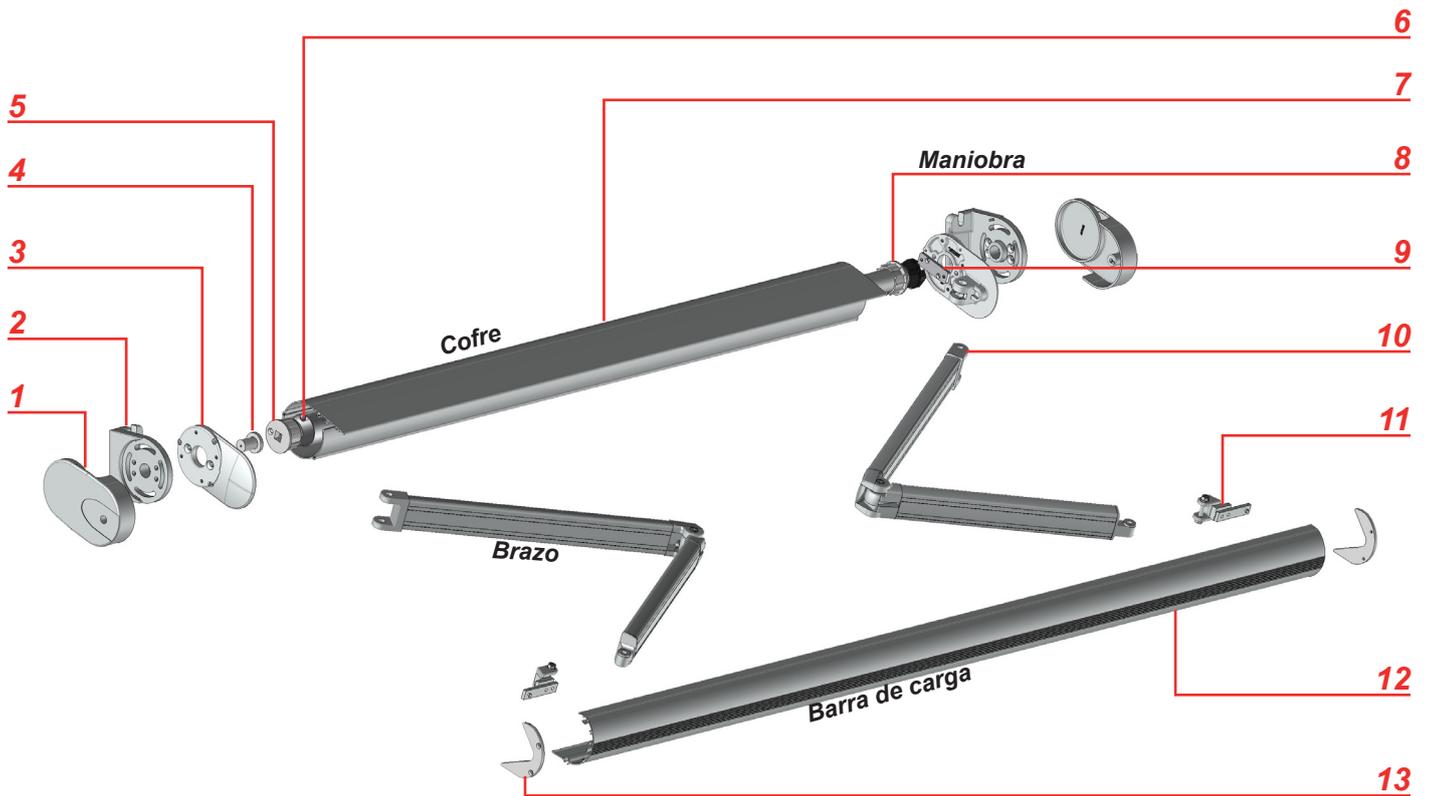

Número	Ref	Descripción
1	EBJ9506	Juega acabado
2	J9504	Juego de fijación pared
3	J9506	Juego de soportes de brazo
4	CU02	Cuña del tubo de enrollé.
5	EO148P	Tornillo plástico Ø48mm
6	TO48A	Tubo enrollé Ø48mm
7	CE95	Perfilé cofre
8	PM13	Motor
9	FUM95	Soporte del motor
10	BFEVA	Brazos
11	EI90	Terminale de brazo
12	PU9504	Barra de carga
13	EB9503P	Tapas de barra de carga